

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST ^[1]

Beschrijving: Asbestvezels kunnen ongemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Dit kan ernstige longziekten veroorzaken.

MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ HUISAANSLUITING OP AC-LEIDING MAKEN

Voor u begint

- U mag de werkzaamheden alleen uitvoeren als u de opleiding 'veilig werken aan asbestcementleidingen' hebt gevolgd.
- Als de omstandigheden afwijken van het werkplan: staak de werkzaamheden en neem contact op met uw werkverantwoordelijke.
- Controleer voor u begint de aanwezigheid van afvalzakken.
- Draag naast de voorgeschreven bedrijfskleding de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - veiligheidslaarzen (type S5);
 - neopreen (wegwerp)handschoenen;
- Eet, drink en rook niet binnen de afgebakende werkplek.
- De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat daarbij ten hoogste twee werknemers direct betrokken zijn.
- Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
- Houd de buis of mof vochtig tijdens verspanende werkzaamheden.
- Gebruik voor het aanboren van gasleidingen een gesloten aanboortoestel.
- Zorg dat bij alle werkzaamheden de snijvlakken vochtig zijn.

Tijdens het werk

- Maak het aan te boren leidingsegment en het aanboorzadel met een zachte borstel grondig schoon en nat.
- Sluit de aansluitleiding met passende hulpstukken op het zadel aan.
- Monteer het aanboorzadel inclusief aftakhulpstuk en vul dit gedeeltelijk met water.
- Monteer het aanboortoestel en maak een aanboorgat.
- Verwijder het aanboortoestel.
- Berg het uitgeboorde schijfje asbestcement onmiddellijk op in een kunststof zak, voorzien van asbestopdruk.
- Maak het aanboortoestel grondig schoon met water.
- Als u de werkplek verlaat, gooi de wegwerphandschoenen in een afvalzak met asbestopdruk die bij het asbesthoudend afval gaat. Leg uw veiligheidslaarzen en handschoenen bij de rand van uw werkplek.
- Was uw handen en armen, als u gaat eten of drinken ook het gezicht.
- Gaat u weer terug naar uw werkplek, trek dan nieuwe wegwerphandschoenen aan.



Als het werk klaar is

- Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval en wegwerphandschoenen en verzamel en verpak dit in afvalzakken voorzien van asbestopdruk.
- Maak het gereedschap schoon met water.
- Spoel laarzen en neopreen handschoenen af.
- Was uw handen, armen en gezicht.



Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 13 oktober 2009

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/r1>