

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ LEKREPARATIE DOOR MIDDEL VAN DE SYNTHO-GLASS-METHODE VAN FITVERBINDINGEN MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken

Doel

Werkwijze om zonder asbestemissie een gaslek te repareren met behulp van Densoleenband en Syntho-Glass van een fitverbinding met asbesthoudende fitterskit. Deze werkinstructie is alleen van toepassing op hennep fitverbindingen waar asbesthoudende kit is gebruikt, andere type verbindingen zoals teflontape of Loctite kunnen op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ LEKREPARATIE DOOR MIDDEL VAN DE SYNTHO-GLASS-METHODE VAN FITVERBINDINGEN MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel en dat zij een opleiding asbest hebben gevolgd zoals aangegeven in [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#).

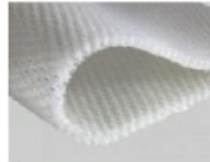


Foto 1 FiloSlim

- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun armen, handen en gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor de benodigde middelen:
 - FiloSlim 3D gaasmat (foto 1)
 - Keuze uit 2 type vochtige doekjes, Polkadot wetwipes of Wypall 7772 of Wypall 7775 doekjes (foto 2)
 - Voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken



Foto 2 – Wypall of Polkadot Wetwipes

- Water om gaasmat te bevochtigen
- Droge schone doek voor droogmaken
- Syntho-Glass SG 520 of SG930
- Primer Densoleen HT 10554
- Kwast
- Isolatieband 30 of 50 mm Densoleen S10
- Duct tape
- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd bedrijf. Controleer bij het afvalinname punt hoe het afval aangeleverd wordt.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 1 augustus
2024

