


RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET IN/UIT VOEREN VAN KABELS OF LEIDINGEN IN EEN BESTAANDE RECHTE AC MANTELBUIS ALS MUURDOORVOERING

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria

- U heeft de minimaal de asbestopleidingen gevolgd als aangegeven in de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) en heeft uitleg op basis van deze werkinstructie gehad.
- De te verwijderen kabelverbinding is veiliggesteld volgens de relevante BEI instructies.
- Het in/uitvoeren van kabels en leidingen mag uitsluitend bij onbeschadigde, niet dichtgesmeerde, rechte mantelbuizen.

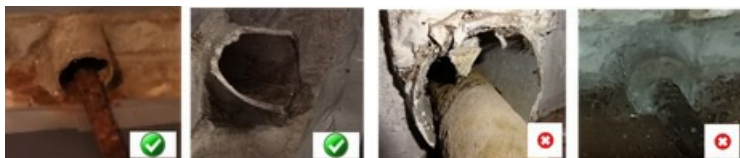

- Er is sprake van beschadiging, als er meerdere breuken aanwezig zijn of als de mantelbuis breekt tijdens het in of uitvoeren van de kabel of leiding.
- Indien je twijfelt over de mate van beschadiging, bespreek dit dan met je werkverantwoordelijke / leidinggevende. Deze schakelt eventueel een asbestdeskundige in van het eigen bedrijf of netwerkbedrijf.
- Indien de mantelbuis tijdens de werkzaamheden beschadigd wordt dient het werk gestopt te worden en direct een asbestdeskundige netwerkbedrijven ingeschakeld te worden.
- Aan de lengte van de mantelbuis of de lengte van de in te voeren kabel of leiding worden geen eisen gesteld. Aandachtspunt hierbij is dat bij het uittrekken van kabel of buis uit de mantelbuis de wrijving steeds groter wordt, en dit zelfs kan leiden tot het uit elkaar trekken van de kabel.
- Buiten de normale PBM's en die voorgeschreven vanuit de BEI/VIAG/VWI, zijn er voor deze werkzaamheden zijn geen aanvullende asbest PBM's noodzakelijk.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET IN/UIT VOEREN VAN KABELS OF LEIDINGEN IN EEN BESTAANDE RECHTE AC MANTELBUIS ALS MUURDOORVOERING

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de VA-02 sectorale asbestopleidingen.
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun handen kunnen wassen
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen:
 - Kleefdoekjes
 - Ducttape
 - Voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
 - PE-folie
 - Vernevelingsspuut gevuld met water
- Zorg dat in of externe asbestdeskundigheid beschikbaar is in geval van calamiteiten (zoals breuk)
- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd bedrijf. Controleer bij het afvalinname punt hoe het afval aangeleverd dient te worden.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 1 augustus
2024

Revisie informatie: 10-03-23, 03-11-2023